




MEGA®


DOBRY WYBÓR

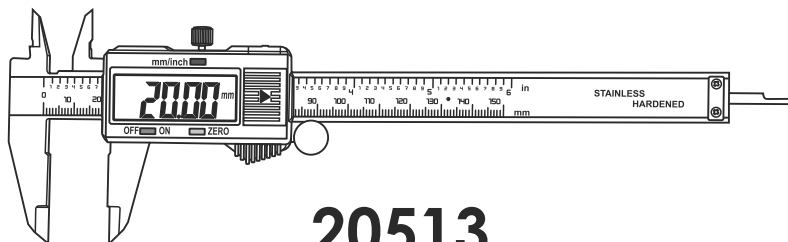


20513

GB	Operating instruction	ELECTRONIC VERNIER CALLIPER3
DE	Betriebsanleitung	DIGITALER MESSSCHIEBER 4
PL	Oryginalna instrukcja obsługi	SUWMIARKA ELEKTRONICZNA5
RU	Инструкция по эксплуатации	ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ6
RO	Instrucțiuni de folosire	ȘUBLER ELECTRONIC7
LT	Lietošanas pamācība	ELEKTRONINIS SLANKMĀTIS 8
UA	Інструкція з експлуатації	ЕЛЕКТРОННИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ9
HU	Használati utasítás	ELEKTRONIKUS TOLÓMÉRŐ 10
LV	Naudojimo instrukcija	ELEKTRONISKAIS BĪDMĒRS 11
EE	Kasutusjuhend	NIHKMÕÕDIK12
BG	Ръководство за експлоатация	ЕЛЕКТРОНЕН ШУБЛЕР13
CZ	Návod k obsluze	POSUVNÉ MĚŘÍTKO 14
SK	Návod na používanie	POSUVNÉ MERADLO 15


A

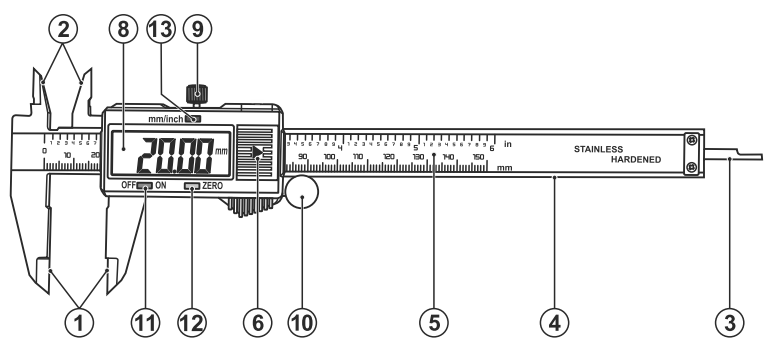


B

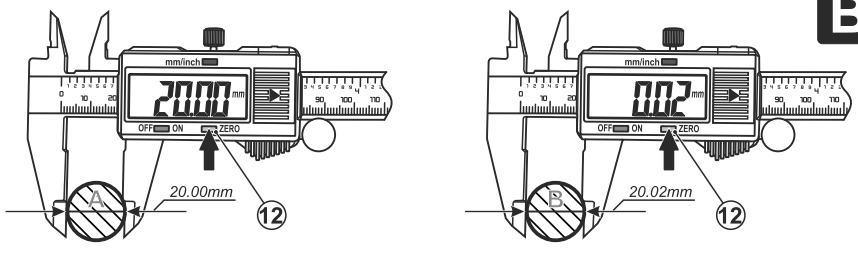


C

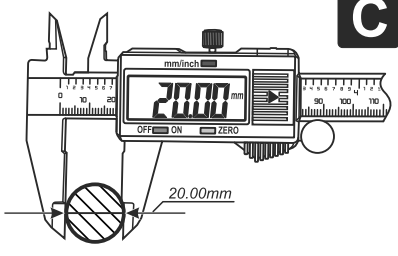

D

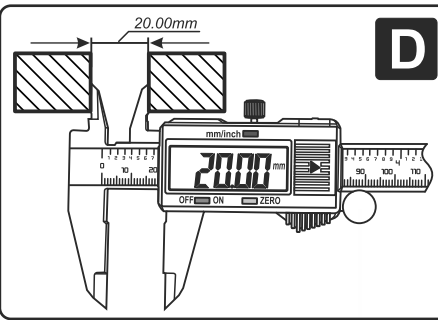

E

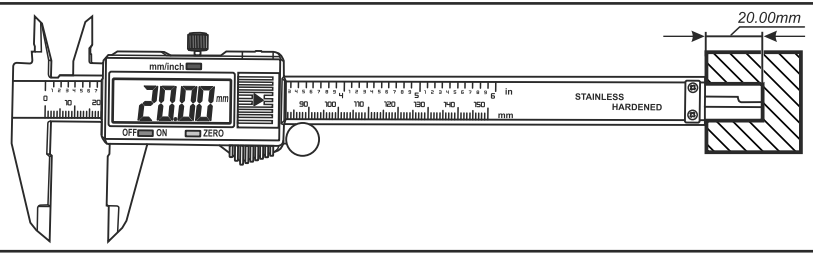



■ **PRODUCT ELEMENTS (see Fig. A):**

1. Outside jaws to measure external dimensions
2. Inside jaws to measure internal dimensions
3. Depth probe
4. Guide ruler.
5. Main scale
6. Battery compartment cover
8. LCD display
9. Locking bolt
10. Vernier knob
11. Power ON/OFF button
12. Scale reset button
13. Measurement unit toggle button (mm/inch)

■ **TECHNICAL PARAMETERS:**

Measurement range: 0-150 mm
 Measurement accuracy: 0.02 mm < 100 mm
 Display resolution: 0.01 mm
 Measurement results displayed in inches or millimetres.
 Ambient temperature range: 5 – 40°C
 Power supply: disposable battery 1.5 V SR44 180mAh.
 Repeatability 0,01 mm
 Max measuring speed: 1,5 m/s
 Influence of humidity: Not important under 80% of relative humidity
 Display : LCD Display
 Measuring system: Linear capacitive measuring system

■ **MEASUREMENTS:**

1. Switch the device on with use of the (11) ON/OFF button
2. Depress the button (13) to select the measurement unit (inch/mm).
3. Use the vernier to set the zero point and reset the instrument by depressing the button(12) (see Fig. B).
4. Measure external dimensions with use of jaws (1)(see Fig. C), internal dimensions with use of jaws (2)(see Fig. D) or depth with use of the depth probe (3)(see Fig. E). You can lock the slider position of by means of the bolt (9).

■ **TROUBLESHOOTING:**

PROBLEM	REASON	REMEDY MEASURES
1. Display blinks.	Battery voltage is low.	Replace the battery
2. The display fails to indicate measurements.	Interferences in electric circuits.	Remove the battery for 30 seconds and reinstall again.
3. The display does not work.	Poor contact of battery terminals Hor the battery is empty.	Check contact of the battery, replace if necessary.

■ **BATTERY REPLACEMENT:**

Slide the battery compartment (6) cover towards the direction as indicated by the arrow, remove the empty battery and insert the new LR44 battery. Pay attention to correct polarity (the '+' mark faces upside), reinstall the cover.



NOTE

The symbol on the left denotes that old batteries must never be disposed together with other wastes (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health. Each household may contribute to recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being developed. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect back the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are also available

■ **SAFETY RULES:**

Disobeying the following warnings and unauthorized tampering with the internal parts of the appliance absolve the manufacturer from all and any damages that may arise due to improper use of the device.

- a) Prior to a prolonged downtime period of the calliper remove the supplying battery from the compartment.
- b) Keep away of children reach as they may hurt with sharp edges or swallow tiny components.
- c) Keep the calliper clean.
- d) Never use chemical solvents to clean the instrument.



This user's manual in protected by copyright. Duplication without the written consent of Profix Co. Ltd. is prohibited.

MANUFACTURER:

PROFIX Sp. z o.o.
 ul. Marywilka 34
 03-228 Warszawa, Polska

■ GERÄTEELEMENTE (siehe Bild A):

1. Schnäbel für Außenmessungen
2. Schnäbel für Innenmessungen
3. Tiefenmesser
4. Führung
5. Hauptskala
6. Batteriefachdeckel
8. LCD-Anzeige
9. Feststellschraube
10. Verstellerschraube für den Nonius
11. Schalter der Stromversorgung ON/OFF
12. Taste für Nullung der Skala
13. Umschalter mm/inch

■ TECHNISCHE DATEN:

Messbereich:	0-150 mm
Messgenauigkeit:	0,02 mm < 100 mm
Anzeigeabstand:	0,01 mm
Möglichkeit zur Anzeige von Maßen in Zoll und Millimetern.	
Wiederholgenauigkeit:	0,01 mm
Maximale Messgeschwindigkeit:	1,5 m/s
Betriebstemperatur:	5 – 40 °C
Stromversorgung:	1,55 V SR44 180 mAh Akku.
Feuchtigkeitseinfluss:	Kein Einfluss unter 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
Anzeige:	LCD-Anzeige
Messsystem:	Linearkapazität

■ MESSUNG:

1. Das Gerät mit dem Schalter (11) ON/OFF einschalten.
2. Die Messeinheit mit der Taste (13) wählen.
3. Den Nullpunkt mit dem Nonius einstellen und die Anzeige mit der Taste (12) (siehe Bild B) nullen.
4. Das Außenmaß mit den Schnäbeln (1) (siehe Bild C) messen, das Innenmaß mit den Schnäbeln (2) (siehe Bild D) messen. Oder die Tiefe mit der Schiene (3) (siehe Bild E) messen. Mit der Feststellschraube (9) kann die Position des Gerätes arretiert werden.

■ DIAGNOSTIK:

PROBLEM	URSACHE	HILFE
1. Die Anzeige blinkt.	Schwache Batterie.	Die Batterie wechseln.
2. Die Anzeige reagiert nicht auf die Messung.	Die Störungen im Elektronikkreislauf.	Die Batterie für 30 sek. entfernen und erneut einlegen.
3. Die Anzeige ist ausgeschaltet.	Kein Kontakt an der Batterie oder schwache Batterie.	Den Kontakt der Batterie prüfen oder die Batterie wechseln.

■ BATTERIEWECHSEL:

Den Batteriefachdeckel (6) in die Pfeilrichtung schieben, die alte Batterie entfernen, die neue Batterie LR44 einlegen, die richtige Polarisation beachten ("+"-Symbol oben), den Deckel montieren.



ACHTUNG

Das dargestellte Symbol informiert, dass die Altbatterien mit anderen Abfällen nicht entsorgt werden dürfen (unter der Geldstrafe). Die gefährlichen Bestandteile, die in den Elektrogeräten und elektronischen Bauteilen vor-handen sind, beeinträchtigen die Umwelt und die Gesundheit von Personen. Jeder Haushalt sollte zu Wiederverwertung und Wiedergebrauch (Recycling) der alten Elektrogeräte beitragen. In Polen und Europa wird geschaffen oder besteht schon das System der Sammlung von Altgeräten. Im Rahmen dieses Systems sind alle Punkte, die die oben genannten Geräte verkaufen, zur Abnahme von Altgeräten verpflichtet. Zudem stehen die Sammelpunkte zur Verfügung.

■ SICHERHEITSGEDELN:

Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Warnungen und Eingriffen in die Konstruktion des Gerätes haftet der Hersteller nicht für die Schäden infolge des unsachgemäßen Nutzung des Messschiebers.

- a) Bei längeren Pausen in der Arbeit die Batterie vom Batteriefach entfernen.
- b) Vor Kindern bewahren, es besteht die Gefahr der Verletzung mit scharfen Kanten oder der Verschluckung von Kleinteilen.
- c) Halten Sie den Messschieber in einem sauberen Zustand.
- d) Reinigen Sie den Messschieber nicht mit den Lösemitteln.



Diese Betriebsanleitung wird mit dem Urheberrecht geschützt. Kopieren/vervielfältigen ohne die schriftliche Zustimmung der Firma Profix Sp- z o.o. ist verboten.

HERSTELLER:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

■ ELEMENTY URZĄDZENIA (patrz rys. A):

1. Szczęki do pomiarów zewnętrznych.
2. Szczęki do pomiarów wewnętrznych.
3. Głębokościomierz.
4. Prowadnica.
5. Skala główna.
6. Pokrywa baterii.
8. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD.
9. Śruba blokująca.
10. Pokrętko przesuwu noniusza.
11. Włącznik zasilania ON/OFF.
12. Przycisk zerowania skali.
13. Przelącznik mm/cal.

■ DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiarowy:	0-150 mm
Dokładność pomiaru:	0,02 mm < 100 mm
Podziałka wyświetlacza:	0,01 mm
Możliwość wskazywania pomiaru w calach i milimetrach.	
Powtarzalność:	0,01 mm
Maksymalna szybkość pomiaru:	1,5 m/s
Temperatura pracy:	5 – 40°C
Zasilanie:	bateria 1,55 V SR44 180mAh.
Wpływ wilgotności:	Brak wpływu poniżej 80% wilgotności względnej
Wyświetlacz:	Wyświetlacz LCD
Układ pomiarowy:	Liniowy pojemnościowy

■ POMIAR:

1. Włączyć przyrząd przyciskiem (11) ON / OFF.
2. Wybrać jednostkę pomiaru przyciskiem (13).
3. Ustawić punkt zerowy noniuszem i wyzerować wyświetlacz przyciskiem (12) (patrz rys.B).
4. Zmierzyć wymiar zewnętrzny za pomocą ramion (1) (patrz rys.C), wewnętrzny za pomocą ramion (2) (patrz rys.D) lub głębokość szyną (3) (patrz rys.E). Za pomocą śruby ustalającej (9) można zablokować pozycję urządzenia.

■ DIAGNOSTYKA :

PROBLEM	PRZYCZYNA	ŚRODEK ZARADCZY
1. Wyświetlacz miga.	Słaba bateria.	Wymienić baterię.
2. Wyświetlacz nie reaguje na pomiar.	Zakłócenia w obwodzie elektronicznym.	Wyjąć baterię na 30 sek. i włożyć ponownie.
3. Wyświetlacz nie działa.	Brak styku baterii lub wyczerpana bateria.	Sprawdzić styk baterii lub wymienić baterię.



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

■ WYMIANA BATERII:

Pokrywe pojemnika na baterie (6) należy przesunąć w kierunku wskazanym przez strzałkę, wyjąć zużytą baterię, włożyć nową baterię LR44 zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (znak „+” na wierzchu), założyć pokrywe.



UWAGA

Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytych baterii łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Gospodarstwo domowe powinno przyczynić się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

■ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w konstrukcję urządzenia zwanina producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.

- a) Przy dłuższym okresie nieużytkowania suwmiarki należy wyjąć z gniazda baterię zasilającą.
- b) Chronić przed dziećmi, mogą zranić się ostrymi krawędziami lub połknąć drobne elementy.
- c) Suwmiarka powinna być utrzymana w czystości.
- d) Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia suwmiarki.

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

■ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА (см. рис. А):

1. Губки для измерения внешних размеров.
2. Губки для измерения внутренних размеров.
3. Линейка глубиномера.
4. Штанга.
5. Основная шкала.
6. Крышка батарейного отсека.
8. Жидкокристаллический дисплей.
9. Блокировочный винт.
10. Регулятор перемещения нониуса.
11. Включатель питания ON/OFF.
12. Кнопка обнуления шкалы.
13. Переключатель мм/дюймы.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диапазон измерения:	0-150 мм
Точность измерения:	0,02 мм < 100 мм
Шаг дисплея:	0,01 мм
Возможность отображения измерений в дюймах и миллиметрах.	
Повторяемость:	0,01 мм
Максимальная скорость измерения:	1,5 м/с
Рабочая температура:	5 – 40°C
Питание:	аккумулятор SR44 1,55 В, 180 мАч.
Влияние влажности:	Никакого влияния при относительной влажности ниже 80%.
Дисплей:	ЖК-дисплей
Измерительная система:	Линейно-емкостная

■ ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

1. Включить прибор кнопкой (11) ON / OFF
2. Кнопкой (13) выбрать единицу измерения.
3. Установить нониус на нулевую отметку и обнулить показание дисплея при помощи кнопки (12) (см. рис. В).
4. Измерить внешний размер при помощи губок (1) (см. рис. С), внутренний размер при помощи губок (2) (см. рис. D) или глубину линейкой глубиномера (3) (см. рис. E). При помощи блокировочного винта (9) можно зафиксировать положение устройства.

■ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1. Мигание дисплея.	Батарейка разряжена.	Заменить батарейку.
2. Дисплей не реагирует на измерение.	Нарушение работы электронной цепи.	Извлечь батарейку на 30 сек. и вставить повторно.
3. Дисплей не работает.	Отсутствие контакта батарейки или батарейка полностью разряжена	■ Проверить контакт батарейки или заменить батарейку новой.



Настоящая инструкция по обслуживанию защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «Profix».

■ ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ:

Крышку батарейного отсека (6) необходимо передвинуть в указанном стрелкой направлении, извлечь использованную и вставить новую батарейку LR44, обращая внимание на правильную полярность (знак „+“ сверху), вставить крышку.


ВНИМАНИЕ

Указанный символ означает запрет размещения использованных батареек вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье. Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма б/у оборудования.

■ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Несоблюдение указанных ниже предупреждений и вмешательство в конструкцию устройства освобождает производителя от ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации.

- а) В случае длительного перерыва в эксплуатации штангенциркуля рекомендуется извлечь батарейку из батарейного отсека.
- б) Устройство должно быть недоступно для детей они могут пораниться острыми краями и проглотить мелкие элементы.
- в) Штангенциркуль должен содержать чистоту.
- г) Не применять растворителей для чистки штангенциркуля.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

PROFIX SP Z O.O.
ul. Marywilka 34
03-228 Warszawa, Polska

ELEMENTE COMPONENTE (vezi figura A):

1. Pentru măsurare exterioară
2. Pentru măsurare interioară
3. Șubler de adâncime
4. Ghidaj
5. Scară generală
6. Capac de baterii
8. Afișaj cu cristale lichide LCD
9. Șurub de blocare
10. Buton de deplasare a vernierului
11. Buton de alimentare ON/OFF
12. Buton de resetare
13. Buton de comutare mm/inch

DATE TEHNICE:

Domeniu de măsurare:	0-150 mm
Precizie de măsurare:	0,02 mm < 100 mm
Pas de afișare:	0,01 mm
Posibilitatea de a afișa măsurarea în inci și milimetri.	
Repetabilitate:	0,01 mm
Viteza maxima de masurare:	1,5 m/s
Temperatura de funcționare:	5 – 40°C
Alimentare:	baterie 1,55 V SR44 180mAh.
Influența umidității:	Nicio influență sub 80% umiditate relativă
Afișaj:	afișaj LCD
Sistem de măsurare:	capacitiv liniar

MĂSURARE:

1. Porniți utilajul apăsând pe butonul (11) ON / OFF
2. Alegeți unitatea de măsurare cu butonul (13).
3. Fixați punctul zero cu vernierul și resetați displayul cu butonul (12) (vezi figura B).
4. Măsurați dimensiunea exterioară cu ajutorul brațelor (1) (vezi figura C), iar cea interioară cu ajutorul brațelor (2) (vezi figura D) sau adâncimea cu șina (3) (vezi figura E). Cu ajutorul șurubului de blocare (9) puteți fixa poziția utilajului.

DIAGNOSTIC:

PROBLEMĂ	PRICINĂ	METODĂ DE REMEDIERE
1. Displayul clipește	Bateria slabă	Înlocuiți bateria
2. Displayul nu reacționează la măsurat	Probleme în circuitul electronic	Scoateți bateriile pentru 30 de secunde și puneți-le la loc
3. Displayul nu funcționează	Bateriile conectate greșit sau descărcate	Verificați conectarea bateriilor sau schimbați bateria

ÎNLOCUIREA BATERIILOR:

Capacul recipientului pentru baterii (6) trebuie mutat în direcția indicată de săgeată, scoateți bateria uzată și puneți bateria nouă LR44 având în vedere polarizarea ei corectă (semnul „+” spre exterior), trageți capacul la loc.

**ATENȚIE**

Simbolul respectiv înseamnă interdicția de a pune bateriile uzate împreună cu celelalte deșeuri menajere (risc de amendă). Componentele periculoase a utilajelor electrice și electronice au influența negativă asupra mediului natural și sănătății umane. Fiecare menaj ar trebui să participe la recuperarea și reciclarea utilajelor uzate. În Polonia și în Europa se formează sau există deja un sistem de colectare a utilajelor uzate, în cadrul căruia toate punctele de vânzare ale utilajelor citate sunt obligate să primească utilajele uzate înapoi. În plus există și punctele specializate în colectarea asemenea utilajelor.

REGURILE DE SECURITATE:

Nerespectarea avertizărilor enumerate aici mai jos și manipularea în construcția utilajului, îl eliberează pe producătorul de responsabilitatea pentru daune produse din cauza utilizării nepotrivite.

- a) Scoateți bateriile din priză când nu utilizați șublerul electronic un timp îndelungat.
- b) Țineți utilajul în afara accesului copiilor, pot să se rănească cu marginile ascuțite sau să înghită elementele mărunte.
- c) Șublerul electronic trebuie ținut în curățenie.
- d) Nu folosiți solvenți pentru curățarea șublerului.



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/ înmulțirea fără acordul în scris a firmei Profix Sp. z o.o. sunt interzise.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilka 34
03-228 Warszawa, Polska

■ **PAVAIZDUOTI PRIETAISO ELEMENTAI (žiūr. pav. A):**

1. Išorinių matavimų spaustuvai
2. Vidinių matavimų spaustuvai
3. Gylmatis
4. Bėgis
5. Pagrindinė skalė
6. Baterijų dangtelis
8. Skystųjų kristalų displejus LCD
9. Blokavimo varžtas
10. Nonijaus perkėlimo rankenėlė
11. Maitinimo jungiklis ON/OFF
12. Jungiklis skirtas nustatyti skalę ant nulio
13. Perjungiklis mm/coliai

■ **TECHNINIAI DUOMENYS:**

Matavimo diapazonas: 0-150 mm
 Matavimo tikslumas: 0,02 mm < 100 mm
 Ekranas žingsnis: 0,01 mm
 Galimybė rodyti matavimus coliais ir milimetrais.
 Pakartojamumas: 0,01 mm
 Maksimalus matavimo greitis: 1,5 m/s
 Darbinė temperatūra: 5 – 40°C
 Maitinimas: 1,55 V SR44 180mAh baterija.
 Drėgmės įtaka: Jokio poveikio santykiniam drėgniui žemiau 80%.
 Ekranas: LCD ekranas
 Matavimo sistema: linijinė talpinė

■ **MATAVIMAS:**

1. Įjungti prietaisą mygtuku (11) ON / OFF
2. Pasirinkti matavimo vienetą mygtuku (13).
3. Nustatyti nulio poziciją nonijumi ir nustatyti displejų ant nulio mygtuku (12) (žiūr. pav. B).
4. Išmatuoti išorinį matmenį naudojant rankenas (1) (žiūr. pav. C), vidinį naudojant rankenas (2) (žiūr. pav. D) arba giluma naudojant bėgį (3) (žiūr. pav. E). Naudojant fiksuojamąjį varžtą (9) galima užblokuoti įrenginio poziciją.

■ **DIAGNOSTIKA:**

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	IŠSPRENDIMAS
1. Displejus mirgi.	Silpna baterija.	Pakeisti bateriją.
2. Displejus nereaguoja į matavimą.	Trūkščiai elektroninėje grandinėje.	Išimti bateriją 30 sek. ir įdėti atgal.
3. Displejus neveikia.	Nėra kontakto su baterija arba baterija iškrovusi.	Patikrinti baterijos kontaktą arba pakeisti bateriją.

■ **BATERIJŲ KEITIMAS:**

Baterijų skyriaus dangtelį (6) reikia persukti rodykle nurodyta kryptimi, išimti sudėvėtą bateriją, įdėti naują LR44 bateriją nukreipiant dėmesį į tinkamą poliarizaciją (ženklas „+“ viršuje), uždėti dangtelį.



DĖMESIO

Nurodytas simbolis reiškia, kad draudžiama rinkti įrangos atliekas su kitomis atliekomis (už tai gresia piniginei bauda). Pavojingi elektrinės ir elektroninės įrangos elementai turi neigiamą įtaką natūraliai aplinkai ir žmonių sveikatai. Namų ūkis turi prisidėti prie procesų skirtų pakartotiniam panaudoti ir recirkuliuoti įrangos atliekas. Lenkijoje ir Europoje rengiama arba jau yra sistema dėl įrangos atliekų rinkimo, pagal kurią visiems aukščiau nurodytos įrangos pardavėjams privaloma priimti padėvėtą įrangą. Be to, atsiranda šios įrangos rinkimo punktai.

■ **SAUGUMO NURODYMAI:**

Šių nurodymų nesilaikymas ir kišimasis į įrenginio konstrukciją gali atleisdžia gamintoją nuo atsakomybės už sužeidimus atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.

- a) Ilgiau nenaudojant slankmačio reikia išimti maitinimo bateriją iš lizdo.
- b) Saugoti nuo vaikų, jie gali susižeisti aštriais kraštais arba praryti smulkus elementus.
- c) Slankmatį reikia laikyti švaru.
- d) Slankmačio valymui nenaudoti tirpiklių.



Ši instrukcija apsaugot autorine teise. Kopijavimas / dauginimas be įmonės Profix Sp. z o.o leidimo raštu draudžiamas.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.
 ul. Marywińska 34
 03-228 Warszawa, Polska

■ ЗОБРАЖЕНІ КОМПОНЕНТИ (див. мал. А):

1. Губки для вимірювання зовнішніх розмірів
2. Губки для вимірювання внутрішніх розмірів.
3. Лінійка для вимірювання глибини.
4. Штанга.
5. Основна шкала.
6. Кришка батарейного відсіку.
8. Рідкокристалічний дисплей.
9. Блокувальний гвинт.
10. Регулятор переміщення ноніуса.
11. Вмикач живлення ON/OFF.
12. Кнопка обнулювання шкали.
13. Перемикач мм/дюйми.

■ ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Діапазон вимірювання: 0-150 мм
Точність вимірювання: 0,02 мм < 100 мм
Крок дисплея: 0,01 мм
Можливість відображення вимірювання в дюймах і міліметрах.
Повторюваність: 0,01 мм
Максимальна швидкість вимірювання: 1,5 м/с
Робоча температура: 5 – 40°C
Живлення: акумулятор 1.55 V SR44 180mAh.
Вплив вологості: не впливає при відносній вологості нижче 80%.
Дисплей: РК-дисплей
Вимірювальна система: Лінійна ємнісна

■ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАННЯ:

1. Ввімкнути прилад кнопкою (11) ON / OFF
2. Кнопкою (13) вибрати одиницю вимірювання.
3. Встановити ноніус на нульову позначку і обнулити покази дисплею за допомогою кнопки (12) (див. мал. В).
4. Виміряти зовнішній розмір при допомозі губок (1) (див. мал. С), внутрішній розмір при допомозі губок (2) (див. мал. D) або глибину лінійкою вимірювання глибини (3) (див. мал. E). При допомозі блокувального гвинта (9) можна зафіксувати положення пристрою.

■ ДІАГНОСТУВАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
1. Близькість дисплею.	Батарейка розрядилась.	Замінити батарейку.
2. Дисплей не реагує на вимірювання.	Порушення праці електронного блоку.	Вийняти батарейку на 30 сек. і вставити повторно.
3. Дисплей не працює.	Відсутність контакту батарейки або батарейка повністю розряджена	Перевірити контакт батарейки або замінити батарейку на нову.



Ця інструкція з обслуговування захищена авторськими правами. Заборонено її копіювати і розмножувати без згоди ТзОВ «Profix».

■ ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ:

Кришку батарейного відсіку для батарейок (6) необхідно перемістити в напрямку, вказаному стрілкою, витягнути використану батарейку LR44 і вставити нову, звертаючи при цьому увагу на правильну полярність (знак „+” зверху), вставити кришку.



УВАГА

Цей символ означає, що заборонено розміщувати використане обладнання разом з іншими відходами (за це може бути застосовано покарання в вигляді штрафу). Небезпечні компоненти, що знаходяться в електричному і електронному обладнанні, негативно впливають на натуральне середовище і здоров'я людей. Домашнє господарство повинно сприяти відновленню і повторному використанню (рециклюванню) використаного обладнання. В Польщі та в Європі створюється або вже діє система збору використаного обладнання, яка передбачає, що всі пункти продажу в/в обладнання зобов'язані приймати використане обладнання. Крім того, існують пункти приймання в/в обладнання.

■ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

- Недотримання вказаних нижче попереджень і втручання в конструкцію пристрою звільняє виробника від відповідальності за збитки, що виникли в результаті неналежної експлуатації.
- В випадку тривалої перерви в експлуатації штангенциркуля рекомендується виймати батарейку з батарейного відсіку.
 - Пристрій повинен бути недоступним для дітей вони можуть поранитись гострими краями і проковтнути дрібні елементи.
 - Штангенциркуль повинен утримуватись в чистоті.
 - Не застосовувати розчинники для чистки штангенциркуля.

ВИРОБНИК:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

**■ AZ ÁBRÁZOLÁSRA KERÜLŐ KOMPONEN-
SEK (lásd az „A” ábrát):**

1. Pofa külső méréshez
2. Pofa belső méréshez
3. Mélységmérő
4. Vezető
5. Főskála
6. Elemtartó fedél
8. LCD kijelző
9. Zárócsavar
10. Nóniusz eltolás forgatógomb
11. ON/OFF kapcsológomb
12. Skála nullázó gomb
13. mm/coll váltógomb

■ MŰSZAKI ADATOK:

Mérési tartomány: 0-150 mm

Mérési pontosság: 0,02 mm < 100 mm

Kijelző osztásköz: 0,01 mm

Lehetőség a mérések megjelenítésére hüvelykben és milliméterben.

Ismételhetőség: 0,01 mm

Maximális mérési sebesség: 1,5 m/s

Üzemi hőmérséklet: 5 – 40°C

Tápellátás: 1,55 V SR44 180mAh akkumulátor.

Páratartalom hatása: 80% relatív páratartalom alatt nincs hatással

Kijelző: LCD kijelző

Mérőrendszer: Lineáris kapacitív

■ MÉRÉS:

1. Bekapcsolni a mérőműszert az ON/OFF gombbal (11).
2. Kiválasztani a mérőegységet a (13) gombbal.
3. Beállítani a nullpontot a nóniusszal és nullázni a kijelzőt a (12) (lásd az „B” ábrát) gombbal.
4. Lemérni a külső méretet az (1) (lásd az „C” ábrát) kar segítségével, a belsőt a (2) (lásd az „D” ábrát) kar segítségével vagy a mélységet a (3) (lásd az „E” ábrát) sínnel. A (9) beállító csavar segítségével lehet leblokkolni a berendezés pozícióját.

■ DIAGNOSZTIKA:

PROBLÉMA	OK	ELJÁRÁS
1. Villog a kijelző.	Cyenge elem.	Kicserélni az elemet.
2. A kijelző nem reagál a mérésre.	Zavar az elektromos vezetékben.	Kivenni az elemet kb. 30 mp-re és újra behelyezni.
3. Nem működik a kijelző.	Nem érintkezik az elem vagy lemerült elem.	Ellenőrizni az elem érintkezését vagy kicserélni az elemet.

■ ELEMCSERE:

Az elemtartó fedelét (6) a nyíl irányába kell tolni, kivenni az elhasznált elemet, behelyezni az új LR44 elemet ügyelve a megfelelő polarítására („+” jel fenn), felhelyezni a fedelet.


FIGYELEM

A bemutatott jel azt jelenti, hogy tilos az elhasznált elemet egyéb hulladékokkal együtt eltávolítani (bírság kiszabásával járhat). Az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes alkotóelemek negatív hatással vannak a természetes környezetre és az emberi egészségére. A háztartásnak törekednie kell az elhasznált készülék újrahasznosítására. Lengyelországban és Európában már létrehozottak vagy létezik az elhasznált készülékek begyűjtési rendszere, melynek keretein belül a fenti készülék forgalmazásával foglalkozó összes pont köteles átvenni az elhasznált készüléket. Ezenkívül léteznek fent felsorolt készülékek begyűjtő pontjai.

■ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:

A fenti figyelmeztetések be nem tartása és a berendezés szerkezetének a módosítása felmenti a gyártót a helytelen használatból keletkező károk felelőssége alól.

- a) Amennyiben a tolómérőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- b) Gyermekek kezébe nem kerülhet, tolómérő éles szélei sérülést okozhatnak vagy lenyelhetik az apró elemeit.
- c) A tolómérőt tisztán kell tartani.
- d) Nem szabad oldószeret használni a tolómérő tisztításához.



Az alábbi útmutatót szerzői jogok védik. Az útmutató másolása/sokszorosítása a Profix Sp. z o.o. írásos engedélye nélkül tilos.

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilka 34
03-228 Warszawa, Polska



ELEKTRONISKĀ BĪDMĒRA 20513 APKALPOŠANAS INSTRUKCIJA

Originālās instrukcijas tulkojums

■ ATTĒLOTĀS SASTĀVDAĻAS (skatīt attēlu A):

1. Ārējo mērījumu žokļi
2. Iekšējo mērījumu žokļi
3. Dziļuma mērītājs
4. Vadotne
5. Galvenā skala
6. Bateriju vāciņš
8. Šķidrro kristālu indikators LCD
9. Fiksēšanas skrūve
10. Noniusa pārbīdīšana.
11. Barošanas slēdzis ON/OFF
12. Nullēšanas poga
13. Pārslēdzējs mm/collas

■ TEHNISKIE DATI:

Mērīšanas diapazons: 0-150 mm

Mērījumu precizitāte: 0,02 mm < 100 mm

Displeja solis: 0,01 mm

Iespēja attēlot mērījumus collās un milimetros.

Atkārtojamība: 0,01 mm

Maksimālais mērīšanas ātrums: 1,5 m/s

Darba temperatūra: 5 – 40°C

Barošana: 1,55 V SR44 180mAh akumulators.

Mitruma ietekme: Nav ietekmes zem 80% relatīvā mitruma

Displejs: LCD displejs

Mērīšanas sistēma: Lineāra kapacitatīvā

■ MĒRĪŠANA:

1. Ieslēgt ierīci ar slēdzi (11) ON / OFF
2. Izvēlēties mērīšanas vienību ar pārslēdzēju (13).
3. Ar noniusu uzstādīt nulles punktu un ar pogu (12) (skatīt attēlu B) nullēt indikatoru.
4. Ārējo izmēru mērīt ar žokļiem (1) (skatīt attēlu C), iekšējo ar žokļiem (2) (skatīt attēlu D) vai dziļumu ar dziļuma mērītāju (3) (skatīt attēlu E). Ar fiksēšanas skrūves (9) palīdzību var fiksēt ierīces stāvokli.

■ DIAGNOSTIKA:

PROBLĒMA	IEMESLS	ATRISINĀJUMS
1. Indikators mirgo.	Vāja baterija.	Apmainīt bateriju.
2. Indikators nereaģē uz mērījumu.	Elektroniskās sistēmas darbības traucējumi.	Uz 30 sek. izņemt bateriju un atkārtoti ielikt.
3. Indikators nedarbojas.	Nav kontakta vai izlādēta baterija.	Pārbaudīt baterijas kontaktu vai apmainīt bateriju.

■ BATERIJAS MAIŅA:

Baterijas ligzdas vāciņu (6) nepieciešams pārbīdīt bultiņas norādītā virzienā, izņemt izlietoto bateriju, ielikt jaunu LR44 bateriju pievēršot uzmanību uz pareizu polarizāciju („+” zīme uz augšu), uzlikt vāciņu.



UZMANĪBU

Uzrādītais simbols aizliedz novietot izlietotās baterijas kopā ar citiem atkritumiem (draud ar naudas sodu). Bīstamās sastāvdaļas, kuras atrodas elektriskās un elektroniskās ierīcēs negatīvi iedarbojas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Mājsaimniecībām nepieciešams veicināt nolietoto ierīču atgūšanu un atkārtotu izmantošanu (reciklingu). Polijā un Eiropā tiek veidota vai jau pastāv nolietoto ierīču savākšanas sistēma, kura ietvaros visiem augstāk uzrādīto ierīču pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotās ierīces. Bez tam pastāv nolietoto ierīču pieņemšanas punkti.

■ DROŠĪBAS NESACĪJUMI:

Nieievērojot zemāk uzrādītos norādījumus un patvaļīgas izmaiņas ierīces konstrukcijā atbrīvo ražotāju no zaudējumiem, kuri radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

- a) Ilgi nelietojot bīdmēru no ligzdas nepieciešams izņemt barojošo bateriju.
- b) Sargāt no bērniem, var ievainoties no asām šķautnēm vai norīt mazos elementus.
- c) Bīdmēru nepieciešamas uzturēt tīru.
- d) Bīdmēra tīrīšanai nelietot šķīdinātājus.



Šī instrukcija ir sargāta ar autoritātes. Aizliegts to kopēt/ pavairot bez firmas Profix Sp. z o.o. rakstiskas piekrišanas.

RAŽOTĀJS:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska



ELEKTRONILISE NIHIKMÕÕDIKU KASUTUSJUHEND 20513

Originaalkasutusjuhendi tõlge

■ SEADME OSAD (vt joonist A):

1. Käsnad välimiste mõõtude tegemiseks
2. Käsnad sisemiste mõõtude tegemiseks
3. Sügavusmõõduri joonlaud
4. Suunav
5. Peamine skaala
6. Batারেide kaas
8. Kristalliline displei LCD.
9. Raami pingutuskruvi
10. Käepide nooniuse ümberpaigutamiseks
11. Toidelüliti ON/OFF
12. Nupp skaala andmete tühistamiseks
13. Ümberlülitit mm/cale

■ TEHNILISED ANDMED:

Mõõtevahemik: 0-150 mm
 Mõõtmistäpsus: 0,02 mm < 100 mm
 Ekraani samm: 0,01 mm
 Võimalus kuvada mõõte tollides ja millimeetrites.
 Korratavus: 0,01 mm
 Maksimaalne mõõtmiskiirus: 1,5 m/s
 Töötemperatuur: 5 – 40°C
 Toide: 1,55 V SR44 180mAh aku.
 Niiskuse mõju: ei mõjuta alla 80% suhtelist õhuniiskust
 Ekraan: LCD-ekraan
 Mõõtesüsteem: Lineaarne mahtuvuslik

■ MÕÕTMINE:

1. Lülita sisse seade vajutades nuppu (11) ON / OFF
2. Nuppuga (13) vali mõõteühik.
3. Sea null punkt nooniuse abil ja tühista displei näidud nuppuga (12) (vt joonist B).
4. Mõõda sisemine suurus käsnade abil (1) (vt joonist C), välimine aga käsnade (2) (vt joonist D) abil, sügavus joonlauaga (3) (vt joonist E). Krui (9) abil saab blokeerida seadme asendit

■ DIAGNOSTIKA:

PROBLEEM	PÕHJUS	MEETMED
1. Displei vilgub.	Nõrk bataei.	Vaheta bataei.
2. Displei ei reageeri mõõtmisele.	Elektroonahela rike.	Võtta batarei välja 30 sekundiks ja pane tagasi.
3. Displei ei tööta.	Puudulik batarei ühendus või batarei on tühi.	Kontrolli batarei ühendused või vaheta uue vastu.

■ BATAREIVAHETUS:

Batareiruumi kaas (6) keerata noole suunas, võtta välja kasutatud batarei, panna asemele uus batarei LR44, jälgides polaarsust (märk «+» üleval), seejärel sulgeda kaas.



TÄHELEPANU

Antud märk tähistab, et selle seadme kasutatud batারেid ei tohi panna koos olmeprügiga (karistatav trahviga). Ohtlikud ained, mis asuvad elektrilises ja elektroonilises seadmetes võivad kahjustada ümbritsevat keskkonda ja inimeste tervist. Majapidamine peab soodustama taastumist või korduvat seadmete taaskasutust. Poolas ja ka mujal Euroopas on loodud või luuakse vastavad institutsioonid, mis tegelevad kasutatud elektrooniliste seadmete kogumisega nn. spetsiaalsed kogumispunktid.

■ OHUTUSNÕUDED:

Reeglite mitte järgimine ja iseseisev konstruktsiooni lahtivõtmine vabastab tootjat garantiiremondist

- a) Nihikmõõdiku kauaaegse mittekasutamise korral tuleks eemaldada aku akupesast.
- b) Hoida lastest eemal, võivad end haavata teravate äärtega või neelata alla pisikesed elemendid
- c) Hoida nihikmõõdik puhtana
- d) Ära kasuta lahustit selle puhastamiseks



Antud kasutusjuhend on kaitstud autoriõigustega. Kooperimine/kasutus ilma kirjalikku loata Profix Sp. z o.o firma poolt on rangelt keelatud.

TOOTJA:

PROFIX Sp. z o.o.
 ul. Marywilka 34
 03-228 Warszawa, Polska

■ ИЗОБРАЗЕНИ ЕЛЕМЕНТИ (вижте фиг.А):

1. Челюсти за външни измервания
2. Челюсти за вътрешни измервания
3. Паралел
4. Неподвижен нониус
5. Главна скала
6. Капаче на батерията
8. Екранче от течни кристали LCD
9. Блокиращ винт
10. Колелце за предвижване на подвижния нониус
11. Бутон за захранването **ON/OFF**
12. Бутон за нулиране на скалата
13. Превключвател мм/инч

■ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Обхват на измерване: 0-150 mm
 Точност на измерване: 0.02 mm < 100 mm
 Стъпка на дисплея: 0,01 mm
 Възможност за показване на измерване в инчове и милиметри.
 Повторяемост: 0.01 mm
 Максимална скорост на измерване: 1,5 m/s
 Работна температура: 5 – 40°C
 Захранване: 1.55 V SR44 180mAh батерия.
 Влияние на влажността: Няма влияние под 80% относителна влажност
 Дисплей: LCD дисплей
 Измервателна система: Линейна капацитивна

■ ИЗМЕРВАНЕ:

1. Включете уреда с бутон (11) ON / OFF.
2. Изберете единица на измерване с бутон (13).
3. Поставете в нулево положение нониуса и нулирайте екрана с бутон (12) (вижте фиг.В).
4. Външното измерване се извършва с помощта на челюстите (1)(вижте фиг.С), външното с помощта на челюстите (2) (вижте фиг.Д), а дълбочината с помощта на паралела (3) (вижте фиг.Е). С помощта на блокиращия винт (9) може да се задържи позицията на уреда при измерване.

■ ДИАГНОСТИКА:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕШЕНИЕ
1. Екранчето мига.	Слаба батерия.	Сменете батерията.
2. Екранчето не реагира на измерването	Проблеми с електронната с-ма.	Извадете батерията за около 30 сек. и я поставете отново.
3. Екранчето не работи.	Липса на контакт на батерията или изтощена батерия.	Проверява се контактът на батерията или батерията се заменя с нова.

■ СМЯНА НА БАТЕРИЯТА:

Капачето на гнездото на батерията (6) трябва да се избута в посоката, показана със стрелката, изтощената батерия се изважда и се поставя нова батерия LR44, като се обръща внимание на правилната поляризация (знакът „+“ трябва да е нагоре), капачето на батерията се поставя обратно.


ВНИМАНИЕ

Пиктограмата означава забрана за изхвърляне на изхабените батерии заедно с останалите отпадъци (възможно е налагане на глоба). Опасните елементи, намиращи се в електрооборудването влияят негативно на околната среда и на общественото здраве. Всяко едно домакинство трябва да се присъедини към преработването (рециклирането) на негодните за употреба уреди. В Полша и в Европа се създава или вече съществува система за събиране на негодните за употреба уреди и всички пунктове за продажба на горепосочените уреди се задължават да приемат негодните за употреба уреди. Освен това съществуват пунктове за събиране на горепосочените уреди.

■ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Неспазването на долу изброените правила и всяка намеса, касаеща конструкцията на уреда, освобождават производителя от отговорност за щети, произтичащи от неправилната му употреба.

- а) Ако не употребявате шублера дълго време трябва да извадите батерията от гнездото.
- б) Пазете от деца, те могат да се наранят с острият ръбове на уреда или да погълнат дребни елементи.
- в) Дръжте шублера чист
- г) Не използвайте абразивни вещества при почистването на шублера.



Настоящата инструкция за експлоатация е под защитата на законите за авторските права. Копирането/размножаването ѝ без писменото съгласие на фирмата Profix ООД се забранява.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

PROFIX Sp. z o.o.
 ul. Marywiłska 34
 03-228 Warszawa, Polska

■ ZOBRAZENÉ KOMPONENTY (viz obr. A):

1. Čelisti na měření vnějších rozměrů
2. Čelisti na měření vnitřních rozměrů
3. Hloubkoměr
4. Vodící lišta
5. Hlavní měřítko
6. Kryt baterií
8. Displej LCD
9. Aretační šroub
10. Šroub na posun běžce
11. Vypínač napájení ON/OFF
12. Tlačítko vynulování měřítka
13. Přepínač mm/couly

■ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozsah měření: 0-150 mm
 Přesnost měření: 0,02 mm < 100 mm
 Rozteč displeje: 0,01 mm
 Možnost zobrazení měření v palcích a milimetrech.
 Opakovatelnost: 0,01 mm
 Maximální rychlost měření: 1,5 m/s
 Provozní teplota: 5 – 40°C
 Napájení: baterie 1,55 V SR44 180mAh.
 Vliv vlhkosti: Žádný vliv pod 80% relativní vlhkosti
 Displej: LCD displej
 Měřicí systém: Lineární kapacitní

■ MĚŘENÍ:

1. Přístroj zapněte vypínačem (11) ON/OFF.
2. Tlačítkem (13) si zvolte jednotky měření.
3. Tlačítkem (12) (viz obr. B) nastavte noniem nulový bod a vynulujte displej.
4. Změřte vnější rozměr s použitím čelistí (1) (viz obr. C), nebo vnitřní s použitím čelistí (2) (viz obr. D), nebo hloubku s použitím hloubkoměru (3) (viz obr. E). Aretačním šroubem (9) můžete polohu zařízení zablokovat.

■ DIAGNOSTIKA:

PROBLÉM	PŘÍČINA	POSTUP
1. Displej bliká.	Slabá baterie.	Vyměnit baterii.
2. Displej nereaguje na měření	Porucha v elektrickém obvodu.	Vyjmout baterii na 30 sek. a vložit ji zpět.
3. Displej nefunguje.	Špatný kontakt nebo vybitá baterie.	Zkontrolovat baterii nebo ji vyměnit.

■ VÝMĚNA BATERIÍ:

Kryt baterie (6) posuneme směrem určeným šipkou, vybitou baterii vytáhneme a umístíme novou baterii LR44, přičemž věnujeme pozornost správné polarizaci (značka „+“ nahore), nakonec baterii uzavřeme krytem.



POZOR

Znázorněný symbol znamená, že je zakázáno vyhazovat staré baterie společně s jinými odpady (hrozí pokuta). Nebezpečné složky elektrických a elektronických spotřebičů a zařízení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Domácností by se měly zapojit do odevzdávání elektroodpadu a opětovného využití (recyklingu) opotřebeného zařízení. V Polsku a v Evropě je tvořený, anebo už existuje systém sběru elektroodpadů, v jehož rámci veškeré prodejny uvedených zařízení mají povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro uvedené zařízení.

■ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

Nedodržování následujících výstrah a zásahy do konstrukce zařízení osvobozují výrobce od zodpovědnosti za škody vzniklé nesprávným používáním.

- a) Pokud posuvné měřítko delší dobu nepoužíváte, vytáhněte ze zařízení napájecí baterii.
- b) Chraňte nářadí před dětmi, mohly by se poranit ostrými hranami nebo spolknout drobné součástky.
- c) Posuvné měřítko je třeba udržovat čisté.
- d) Nepoužívejte k čištění posuvného měřítka rozpouštědla.



Tento návod je chráněn autorským zákonem. Kopírování/ množení návodu bez písemného souhlasu společnosti Profix Sp. z o.o. je zakázáno.

VÝROBCE:

PROFIX Sp. z o.o.
 ul. Marywilka 34
 03-228 Warszawa, Polska

■ KOMPONENTE NA SLIKI (glejte slíko A):

1. Čeluste na meranie vonkajších rozmerov
2. Čeluste na meranie vnútorných rozmerov
3. Hĺbkomer
4. Vodiaca lišta
5. Hlavné meradlo
6. Kryt batérie
8. Displej LCD
9. Aretačná skrutka
10. Skrutka bežca
11. Vypínač napájania ON/OFF
12. Tlačidlo vynulovania meradla
13. Prepínač mm/palce

■ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozsah merania: 0-150 mm

Presnosť merania: 0,02 mm < 100 mm

Rozteč displeja: 0,01 mm

Možnosť zobrazenia merania v palcoch a milimetroch.

Opakovateľnosť: 0,01 mm

Maximálna rýchlosť merania: 1,5 m/s

Prevádzková teplota: 5 – 40°C

Napájanie: 1,55 V SR44 180mAh batéria.

Vplyv vlhkosti: Žiadny vplyv pod 80% relatívnej vlhkosti

Displej: LCD displej

Merací systém: Lineárny kapacitný

■ MERANIE:

1. Prístroj zapnite vypínačom (11) ON / OFF
2. Tlačidlom (13) si zvolíte jednotku merania.
3. Tlačidlom (12) (glejte slíko B) nastavíte bežcom nulový bod a vynulujete displej.
4. Zmerajte vonkajší rozmer s použitím čelustí (1) (glejte slíko C), alebo vnútorný s použitím čelustí (2) (glejte slíko D), alebo hĺbku s použitím hĺbkomeru (3) (glejte slíko E). Aretačnou skrutkou (9) môžete polohu zariadenia zablokovať.

■ DIAGNOSTIKA:

PROBLÉM	PRÍČINA	POSTUP
1. Displej bliká.	Slabá batéria.	Vymeniť batériu.
2. Displej nereaguje na meranie.	Porucha v elektrickom obvode.	Vyložiť batériu na 30 sek. a vložiť ju späť.
3. Displej nefunguje.	Špatný kontakt alebo vybitá batéria.	Skontrolovať batériu alebo ju vymeniť.



Tento návod je chránený autorským zákonom. Kopírovanie/ množenie návodu bez písomného súhlasu spoločnosti Profix Sp. z o.o. je zakázané.

VÝMENA BATÉRIE:

Kryt batérie (6) posunieme smerom určeným šípkou, vybitú batériu vyťahujeme a umiestnime novú batériu LR44, pri tom venujeme pozornosť správnej polarizácii (značka „+“ hore), nakoniec batériu zatvoríme krytom.



POZOR

Znázornený symbol znamená, že je zakázané vyhadzovať staré batérie spoločne s inými odpadmi (hrozí pokuta). Nebezpečné zložky elektrických a elektronických spotrebičov a zariadení majú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Domácnosti by sa mali zapojiť do odovzdávania elektroodpadu a opätovného využitia (recyklingu) opotrebovaného zariadenia. V Poľsku a v Európe je vytváraný, alebo už existuje systém zberu elektroodpadov, v rámci ktorého všetky predajne uvedených zariadení majú povinnosť prijímať elektroodpad. Okrem toho existujú zberné miesta pre uvedené zariadenia.

■ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLA:

Nedodržiavanie nasledujúcich výstrah a zásahy do konštrukcie zariadenia oslobodzujú výrobcu od zodpovednosti za škody vzniklé nesprávnym používaním.

- a) Pokiaľ posuvné meradlo dlhšiu dobu nepoužívate, vyťahnite z neho batériu.
- b) Chráňte náradie pred deťmi, mohli by sa poraniť ostrými hranami alebo prehltnúť drobné súčiastky.
- c) Posuvné meradlo je treba udržiavať čisté.
- d) Nepoužívajte na čistenie posuvného meradla rozpúšťadla.

VÝROBCA:

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

